



Viessmann Commander Software-Version 1.401

**Aktuelle Infos,
Änderungen, Ergänzungen...**



Viessmann

Lieber Modelleisenbahner,

dieses "kleine" Update beinhaltet Funktionen, die den Komfort für den Anwender steigern und teilweise auf Anwenderwünsche zurückgehen sowie kleinere Korrekturen.

Bitte beachten Sie auch die Beschreibungen zum Update 1.4, falls Sie dieses noch nicht installiert haben. Hier finden Sie wesentliche Erklärungen zu zahlreichen neuen Leistungsmerkmalen. Die Installation der Version 1.4 ist nicht erforderlich.

Decoder 5211 und mfx

Diese Verbesserung behebt ein Problem, das in Verbindung von mfx und Motorola-Magnetartikeldecoder 5211 auftreten konnte. Der Betrieb von mfx-Lokomotiven konnte fehlerhafte Schaltvorgänge am Decoder auslösen.

Lokeditor

Es wurde ein Fehler im Lokeditor Karte 6 beseitigt. Dieser Fehler führte dazu, dass alle CVs der Fahrstufentabelle eines Decoders beschrieben wurden, sobald eine CV der Tabelle beschrieben wurde. Karte 5 funktioniert wie bekannt und beschreibt die komplette Tabelle mit der ausgewählten Charakteristik. Ebenfalls verbessert wurde auf Karte 6 die Behandlung von CV 1: sie wird in dieser Karteikarte jetzt wie jede andere CV behandelt. Auf Karte 1 werden weiterhin zur Ermittlung der Decoderadresse alle benötigten CVs automatisch ausgelesen und verrechnet bzw. programmiert.

Automatische Lokerkennung

Für die automatische Lokerkennung auf dem Programmiergleis wurden Warnungen ergänzt. Alle automatisch eingescannten Loks werden weiterhin in die erste Lokliste importiert, dazu ist aber grundsätzlich ein freier Platz in dieser Liste notwendig. Wenn kein freier Platz mehr vorhanden ist, wird eine Warnung im Lokeditor ausgegeben. Bisher wurde das Fenster am Ende des Scanvorgangs nicht geöffnet, wenn kein Platz vorhanden war, jetzt wird der Lokeditor trotzdem geöffnet und eine Warnung ausgegeben.

Commander



Viessmann Commander Software-Version 1.401

**Aktuelle Infos,
Änderungen, Ergänzungen...**



Viessmann

Kompatibilität:

Das Update-Programm ab Version 1.02 hat eine optimierte Programmstruktur und ist nicht mehr kompatibel mit älteren Versionen.

v1.018: Lässt sich auf alle vorhergehenden Versionen aufspielen.

v1.021, 1.030, 1.042 und höher: Setzen v1.018 voraus.



Treiber-Versionen (PC):

Wichtiger Hinweis zur Kommunikation zwischen Updater, Back Up Programm und dem Commander. Die beiden Programme benötigen in jedem Fall einen aktuellen Treiber für den USB-Port des Commanders (Version 2.0.0 oder höher). Treiber über das Betriebssystem stets aktuell halten.

Mit älteren Treiber-Versionen funktioniert das Update nicht!



Führen Sie das Update gemäß Kurzanleitung oder Referenzhandbuch durch.

Beachten Sie:

Während des Update-Vorganges dürfen Sie keinesfalls die Stromversorgung des Commanders oder des PC unterbrechen. Sollte der Commander nach der Update-Prozedur nicht selbstständig abschalten, wiederholen Sie die Prozedur und schalten den Commander unter keinen Umständen aus.

Wenn ein Teil des Software-Updates nicht fehlerfrei bis zum Ende läuft und der Commander sich nicht ausschaltet, wiederholen Sie das Software-Update.

Falls es zu Problemen mit der USB-Verbindung kommt, informiert Sie ein Fenster auf dem PC darüber. Folgen Sie den Anweisungen des Update-Programms: Trennen Sie die USB-Verbindung (USB-Stecker ziehen) und stellen Sie sie wieder her (USB-Stecker einstecken). Bestätigen Sie mit "OK". Das Update läuft weiter.



Updates

Aktuelle Software für Ihren Commander finden Sie im Internet unter **www.viessmann-commander.de**. Updaten Sie Ihren Commander regelmäßig, um stets die bestmögliche Leistung sicherzustellen.

Aktuelle Infos finden Sie dann im Forum und auf der Commander-Website.

Commander